



MODEL: TU-MT430

SK

MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ

PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE




POZOR!
PRED POUŽITÍM, POZORNE SI PREČÍTAJTE POKYNY UVEDENÉ V TEJTO PRÍRUČKE.



POZOR!
REŠPEKTUJE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA!
PRÍRUČKU NEZAHADZUJTE. UCHOVAJTE JU NA NESKORÉ POUŽITIE!

BEZPEČNOSŤ JE NA PRVOM MIESTE

Osobitné upozornenia v tejto príručke sú označené značkou  a odkazujú na určité kritické body, ktoré je potrebné dodržať, aby ste predišli vážnemu ublíženiu na zdraví. Preto vás prosíme aby ste si pozorne prečítali všetky pokyny a osobitné varovania a vždy ich dôsledne dodržiavali.

DÔLEŽITÉ



Tento symbol označuje dôležité pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať, aby ste zabránili mechanickému poškodeniu, poruchám alebo pokazeniu krovinnoreza.

OBSAH

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Komponenty | 8. Palivo |
| 2. Výstražné štítky | 9. Práca |
| 3. Značky | 10. Údržba |
| 4. Bezpečnostné opatrenia | 11. Špecifikácie |
| 5. Píla na vetvy | 12. Vyhlásenie o záruke |
| 6. Nožnice na živé ploty | 13. Záručný list |
| 7. Montáž | |

TABUĽKA POZNÁMOK



1. KOMPONENTY**Pohonná jednotka**

1. Tlačidlo uvoľnenia tlačidla na prídanie plynu
2. Vypínač napájania
3. Závesná slučka
4. Skrutka
5. Okrúhla rukoväť
 - 5a Gumový prsteň
 - 5b. klin
6. J-rukoväť
7. Skrutka s rukoväťou
8. Nosič
9. Tlačidlo na prídanie plynu
10. Kryt zapaľovacej sviečky
11. Tlačidlo tlmenia ventilu (sýtič)
12. Štartovacia páka
13. Palivová nádrž
14. Uzáver palivovej nádrže
15. Palivové čerpadlo
16. Kryt vzduchového filtra

Nožnice na živé ploty

17. Rukoväť
18. Rukoväť na uzmaknutie
19. Kryt mechanizmu
20. Čepel'
21. Ozubené koleso
22. Riadiaca páka
23. Nosič
24. Hmoždinka
25. Hnací hriadeľ

Píla na vetvy

26. Nosič
27. Bezpečnostný krúžok
28. Kryt olejovej vane
29. Olejová vaňa
30. Meč
31. Reťaz
32. Clona
33. Podkova
34. Hmoždinka
35. Hnací hriadeľ
36. Matica
37. Skrutka
38. Kryt
39. Vodítko motora
40. Otvor na meči
41. Vodítko meča
42. Olejová diera
43. Hnacie prístroj
44. Riadiaca skrutka mazania reťaze
45. Upínacia hmoždinka
46. Upínacia skrutka

Dodatok s vyžínacou strunou/čepel'ou


47. Skrutka
48. Bezpečnostný štít
49. Čepel'
50. Vyžínacia strunová hlava
51. Nosič
52. Hmoždinka
53. Hnací hriadeľ











Predĺžovací dodatok


54. Predĺžovací dodatok
55. Skrutka s rukoväťou
56. Hmoždinka
57. Hnací hriadeľ

Dodatky

58. Batoh
59. Kryt čepele (nožnice)
60. Kryt čepele (píla)
61. Nádobka na miešanie oleja a paliva
62. Ochranné okuliare (nie sú súčasťou)
63. Imbusový kľúč M4
64. Imbusový kľúč M5
65. Kľúč SW 8/10
66. Kombinovaný kľúč
67. Taška na náradie
68. Matica M10 x 1,2 (ľavý závit)
69. Podložka
70. Vonkajšia konzola
71. Vnútoraná konzola

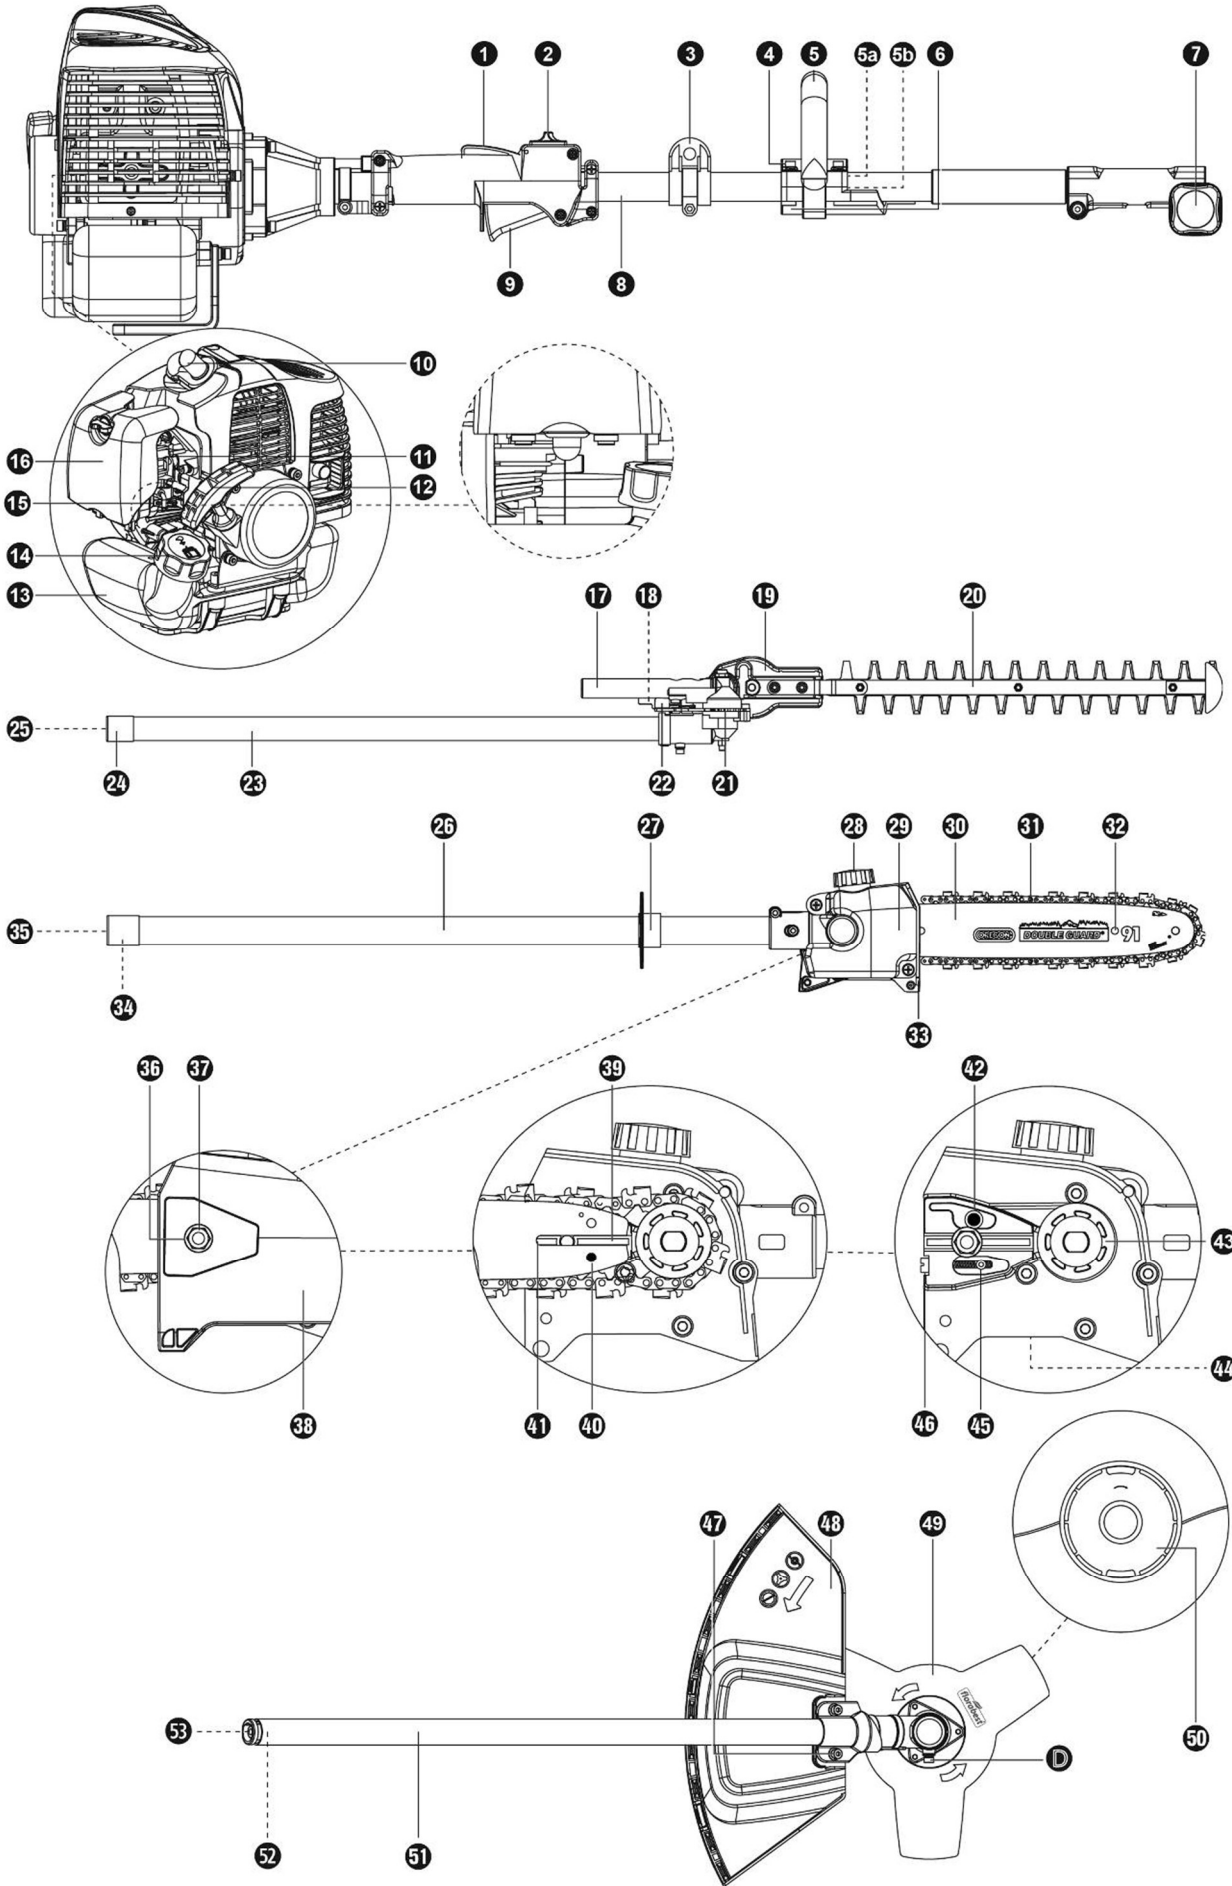

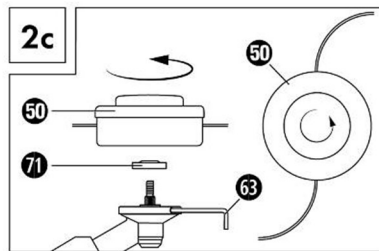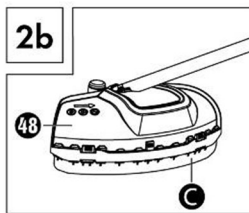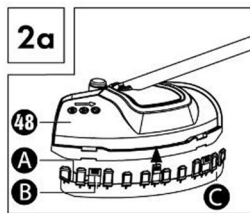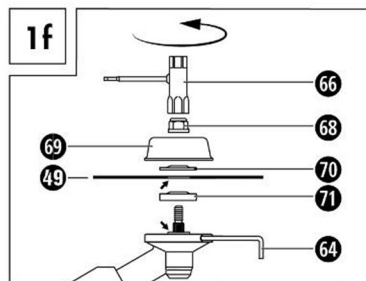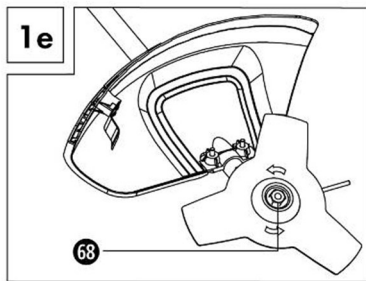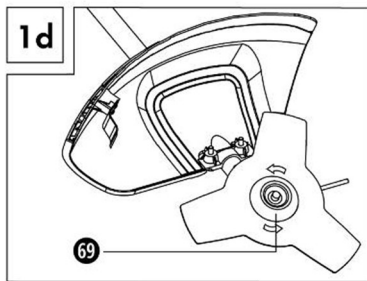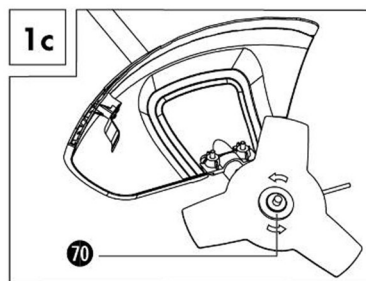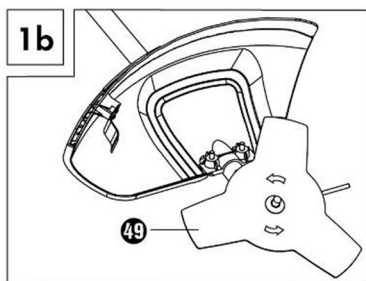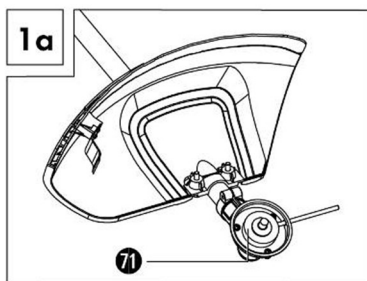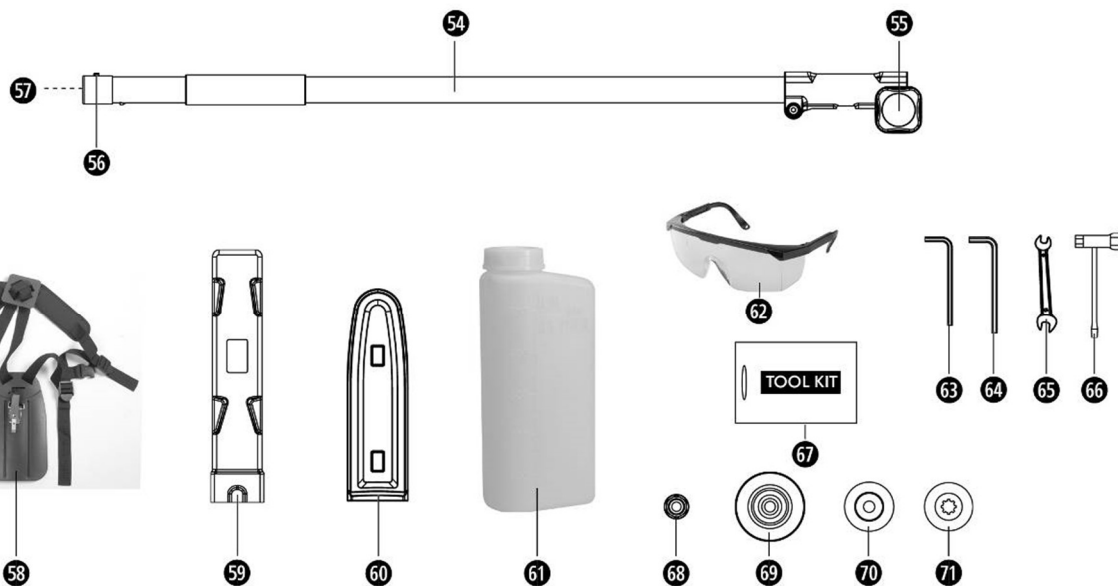

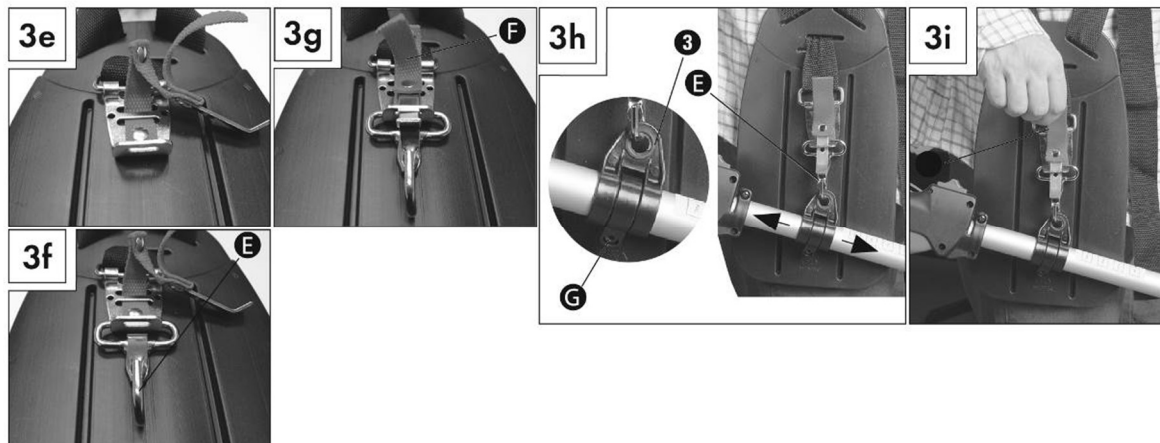

2. VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY



Varovanie:
Pri manipulácii s prístrojom buďte veľmi opatrní!



Povinné nosenie bezpečnostných okuliarov!



Povinné používanie ochranných slúchadiel!



Povinné používanie nekĺzavej gumovej obuvi!



Prečítajte si pred použitím návod na použitie!



Povinné používanie ochranných rukavíc!



Povinné nosenie bezpečnostnej prilby!



Nesiahajte rukami do oblasti práce čepele!!



Niektoré časti prístroja môžu byť horúce!



Odporúčaná zmes paliva a oleja.



Nepoužívajte prístroj, ak padá sneh a za mokra, dažďa alebo nestabilných poveternostných podmienok.



Počas tankovania paliva do prístroja alebo počas prevádzky nefajčite



Opatrnosť! Nebezpečenstvo poranenia rotujúcou čepeľou. Nepríbližujte sa rukami a nohami.



Varovanie - benzín je veľmi horľavý!



Pred údržbou vypnite prístroj a vyberte zapalovaciu sviečku.



Nebezpečenstvo výbuchu! Nevylievajte palivo!



Opatrnosť! Nebezpečenstvo udusenía!



Opatrnosť! Emisie toxických oxidov uhoľnatých. Nepoužívajte prístroj v zatvorenom priestore.



Varovanie! Čepele pre kotúčové píly nie sú vhodné na použitie na tomto prístroji.



Riziko spätného úderu!



Dajte si pozor na lietajúce predmety.



Pozor! Pri používaní prístroja nad výškou hlavy venujte pozornosť predmetom, ktoré padajú.



Dbajte na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti.



Nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým prúdom! Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť najmenej 10 metrov od elektrického vedenia.



Ostatné osoby musia dodržiavať odstup najmenej 15 metrov od pracovného prístroja.


**DŮLEŽITÉ**

Ak sa výstražné štítky odlepia alebo sa znečistia tak, že sa stanú nečitateľnými, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili, objednajte si nové štítky a pripevnite ich na príslušné miesta.

**POZOR**

Nikdy nemeňte tento prístroj!

Ak použijete modifikovaný prístroj alebo ak nebudete postupovať podľa týchto pokynov pre správne použitie, nezaručujeme za produkt.

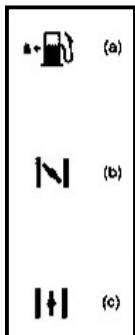3. OZNAČOVANIE

Na bezpečnú manipuláciu a údržbu prístroja sú na kryte prístroja vytlačené nasledovné označenia. Používajte ich podľa tohto vysvetlenia a dávajte pozor, aby ste si ich navzájom nepoplietli.

- a) Otvor na nalievanie paliva - zmesi – označenie sa nachádza na veku palivovej nádrže
- b) Smer uzáveru sýtiča tlmíča – označenie sa nachádza na kryte vzduchového filtra
- c) Smer otvorenia škrtiacej klapky - značka sa nachádza na kryte vzduchového filtra


4. BEPEČNOSTNÉ OPATRENIA**PRED POUŽITÍM**

- a) Pozorne si prečítajte tento návod na použitie, aby ste vedeli, ako prístroj správne používať.
- b) tento prístroj je určený na kosenie trávy a orezávanie stromov a kríkov. Nikdy ho nepoužívajte na žiadne iné účely.
- c) Nikdy nepoužívajte tento prístroj pod vplyvom alkoholu, ak ste unavení alebo nevyspali, alebo máte závraty v dôsledku účinkov liekov alebo ak sa cítite psychofyzicky neschopný bezpečne používať tento prístroj.
- d) Neštartujte motor prístroja v zatvorenom priestore. Výfukové plyny obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý.
- e) Nikdy nepoužívajte prístroj za nasledovných okolností:
 1. Ak je podlaha klzká alebo ak z iných dôvodov nemôžete mať pri používaní prístroja pevnú pôdu pod nohami.
 2. V noci, v hustej hmle alebo keď je vaše zorné pole veľmi obmedzené a nemáte dobrý výhľad na plochu, ktorú kultivujete.
 3. Počas búrok so silným dažďom a blýskaním, pri silnom vetre alebo búrke a za iných poveternostných podmienok, ktoré neumožňujú bezpečné používanie prístroja.
- f) Pred prvým použitím prístroja, pred jeho skutočným použitím, najlepšie je aby vám skúsený človek ukázal, ako prístroj správne používať.
- g) Nevyspatosť, únava alebo fyzické vyčerpanie môžu viesť k obdobiu nerovnakej pozornosti, čo môže viesť k zvýšenému riziku nehôd a zranení. Preto znížte nepretržitý prevádzkový čas vášho prístroja na asi 30 – 40 minút a oddychujte počas určitých období používania. Celkové množstvo použitia prístroja denne by nemalo presiahnuť 2 hodiny alebo menej.
- h) Uschovajte tieto pokyny na prístupnom mieste, aby ich v prípade nejasností bolo možné znova prečítať.
- i) Tieto pokyny vždy pripojte k prístroju, ak ho predávate, požičiavate alebo inak prevádzate vlastníctvom nad prístrojom.
- j) Nikdy nedovoľte, aby tento prístroj používali deti alebo iné osoby, ktoré nie sú úplne schopné porozumieť tomuto návodu na použitie.

ČO JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ PRED POUŽITÍM

a. Predtým, ako začnete pracovať, dôkladne sa pozrite na svoje okolie, aby ste získali pocit o tvare terénu.

Odstráňte všetky prekážky, ktoré môžete odstrániť.

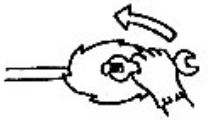

b. Oblasť do 15 m vôkol osoby používajúcej tento prístroj sa musí považovať za oblasť bezprostredného nebezpečenstva, do ktorej nesmie žiadna osoba vstúpiť, keď je prístroj v prevádzke. V prípade potreby musí byť táto pracovná oblasť obmedzená žltou výstražnou lištou alebo inými výstražnými značkami. Ak sa používajú dva alebo viac prístrojov súčasne, jeden musí neustále kontrolovať, kde sú iní ľudia, a počas prevádzky zabezpečiť bezpečnú vzdialenosť medzi nimi.

c. Uistite sa, že na prístroji nie sú odskrutkované žiadne skrutky alebo hmoždinky, či nedochádza k úniku paliva, či na skrinke nie sú praskliny alebo dutinky, ktoré by mohli narušiť bezpečnú prevádzku prístroja. Starostlivo skontrolujte, či sú čepele v dobrom stave a bezpečne a pevne pripevnené k prístroju.

d. Nikdy nepoužívajte opotrebované, ohnuté, zlomené, zlomené alebo inak poškodené čepele.

e. Čepele udržiavajte vždy ostré.

f. Pri zaostrovaní okrajov čepelí je potrebné zaostriť uhlové zárezy na vonkajšom okraji čepelí a na vonkajšom obvode čepelí.

g. Skontrolujte, či je skrutka s maticou, ktorá drží čepeľ, dostatočne pevná, pretože čepeľ musí pracovať hladko a bez neobvyklých zvukov.


PRACOVNÉ ZARIADENIE A OCHRANNÝ ODEV

A. Pri používaní prístroja musíte byť náležite oblečený a chránený, nasledovne:

- 1) Prilba
- 2) Ochranné okuliare a štít na tvár
- 3) Hrubé pracovné rukavice
- 4) Pracovná obuv s protišmykovou podrážkou
- 5) Chrániče sluchu (slúchadlá)

B. Vždy majte po ruke:

- 1) Vhodné náradie a nástroje na ostrenie čepele (pripevnené k remeňu okolo bokov)
- 2) Správne uložené náhradné palivo
- 3) Náhradnú čepeľ
- 4) Príslušenstvo na obmedzenie pracovnej oblasti (značkovácia lišta, výstražné štítky)
- 5) Píšťalku (na vzájomnú komunikáciu alebo na núdzové varovania)
- 6) Sekeru alebo pílu (na odstránenie prekážok)

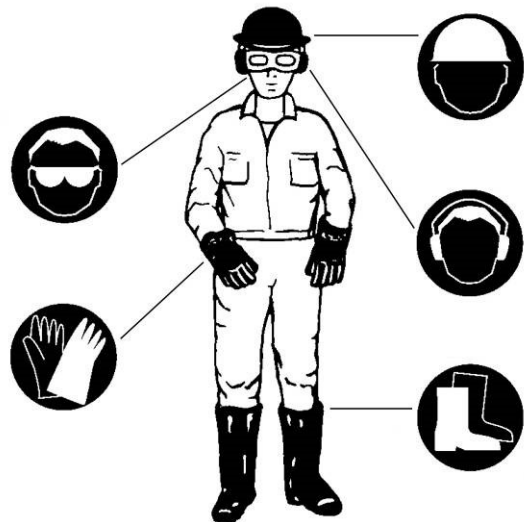

C. Nikdy nepoužívajte prístroj, ak máte široké nohavice, sandále alebo chodíte naboso.

VAROVANIE PRI NARÁBANÍ S PALIVOM

- a. Motor tohto prístroja je navrhnutý tak, aby pracoval s palivovou zmesou obsahujúcou vysoko horľavý benzín. Preto nikdy neskladujte nádoby s benzínom, ani nedoplňujte benzín do prístroja v zatvorenom priestore, ako je napríklad kotolňa (pec, vodný kotol) alebo v blízkosti otvoreného ohňa (dreva) alebo v blízkosti elektrických alebo zváracích iskier.
- b. Fajčenie pri používaní prístroja alebo pri doplňovaní paliva v palivovej nádrži je mimoriadne nebezpečné! Vždy sa uistite, že sú zapálené cigarety dostatočne vzdialené od prístroja!
- c. Pred doplňovaním palivovej zmesi, vždy musíte najprv vypnúť motor prístroja a starostlivo skontrolovať prostredie, aby sa v jeho blízkosti nenachádzali iskry alebo otvorené plamene.
- d. Ak sa palivo pri tankovaní rozleje, pred opätovným naštartovaním motora, utrite ho suchou handrou.
- e. Po doplnení paliva pevne dotiahnite uzáver palivovej nádrže a posuňte ho o 3 metre alebo viac z miesta, kde ste doplnili palivo, a tam ho znovu naštartujte.

PRED NAŠTARTOVANÍM MOTORA

1. Skontrolujte, či sa do 15 metrov od prístroja nenachádzajú žiadne prekážky.
2. Položte prístroj na prázdnu a vodorovnú plochu a udržujte ho pevne na mieste. Pri uvádzaní prístroja do prevádzky sa uistite, že sa pohybujúce sa časti nedotýkajú prekážky.
3. Pred spustením prístroja, dajte páku plynu do voľnobežných otáčok.
4. Po naštartovaní motora prístroja: Ak sa čepele stále otáčajú, aj keď dáte páku plynu do polohy voľnobežných otáčok, vypnite motor a skontrolujte drôt plynu a ďalšie súčasti prístroja.

OPATRNOŠTNÉ OPATRENIA PROTI SPÄTNÉMU ZDVIHU ČEPELE

Nebezpečná reakcia sa môže vyskytnúť, keď sa pohybujúce sa časti prístroja dotknú tvrdého predmetu v kritickej oblasti. Hovoríme tomu spätný zdvih. V dôsledku toho môže užívateľ stratiť kontrolu nad prístrojom a môže byť vážne alebo dokonca smrteľne zranený. Vyhýbajte sa možnosti spätného zdvihu a prísne dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia.

1. Pred uvedením do prevádzky očistite oblasť používania prístroja a odstráňte všetky prekážky na zemi.
2. Pri používaní prístroja nedržte prístroj za iné komponenty, okrem za rukoväť.
3. Nikdy nestrácajte z očí prístroj, keď je v prevádzke. Ak sa potrebujete pozrieť nabok, počas tejto doby zatlačte škrtič na voľnobeh.
4. Počas prevádzky nikdy neprikladajte pohyblivé časti prístroja k svojim nohám.

POKYNY NA PREPRAVU

1. Skontrolujte, či je prístroj zakrytý vhodným krytom čepele.
2. Ak prepravujete prístroj v aute, bezpečne ho zaistíte pomocou lana. Neprepravujte prístroj na bicykli alebo motocykli, pretože je to nebezpečné!
3. Nikdy neprepravujte prístroj po zlej ceste na veľké vzdialenosti, bez toho, aby ste predtým palivo z nádrže prístroja najskôr vybrali, inak by sa palivo mohlo z nádrže vyliatiť.

OPATRNOŠTNÉ OPATRENIA BEZPEČNEJ PRÁCE

1. Oboma rukami pevne držte rukoväť prístroja. Ak prestanete pracovať, posuňte škrtič do polohy voľnobehu.
2. Pri práci neustále dbajte na to, kde stojíte, a stojte pevne.
3. Otáčky motora musia byť vždy na úrovni požadovanej pre prácu. Nikdy nezvyšujte otáčky motora nad požadovanú úroveň.
4. Ak sa cudzie teleso zasekne medzi pohyblivými časťami prístroja a ak potrebujete skontrolovať stav prístroja alebo doplniť palivo, vždy najskôr vypnite motor.
5. Ak sa čepel dotkne tvrdého predmetu, napríklad skaly, okamžite zastavte motor a skontrolujte, či je čepel v poriadku. Ak nie je, vymeňte ju za novú.
6. Ak vám niekto počas prevádzky zavolá, vždy najskôr vypnite motor prístroja a potom sa obráťte na osobu, ktorá vám volá.
7. Nikdy sa nedotýkajte zapalovacej sviečky alebo kábla zapalovacej sviečky, keď je motor naštartovaný, pretože by to mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

8. Nikdy sa nedotýkajte karburátora, zapaľovacej sviečky alebo iných kovových častí motora, keď prístroj pracuje a okamžite po vypnutí motora, pretože by ste sa mohli popáliť.
9. Keď ste skončili prácu na jednom mieste a chcete pokračovať na inom mieste, vypnite motor a prístroj noste s čepeľou otočenou na druhú stranu od tela.

OPATRNOŠNÉ OPATRENIA PRI ÚDRŽBE

1. Pravidelne udržiavajte a kontrolujte prístroj popísané v tomto návode na použitie. Ak je potrebné vymeniť niektoré časti prístroja alebo ak sú potrebné opravy, ktoré nie sú uvedené v týchto pokynoch, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
2. Za žiadnych okolností sa nesmie prístroj rozoberať ani inak upravovať, pretože by to mohlo spôsobiť nesprávnu prevádzku alebo poškodenie.
3. Pred vykonaním akýchkoľvek údržbárskych alebo kontrolných prác na motore, vždy vypnite motor.
4. Pri ostrení, vyberaní a opätovnej inštalácii čepeľí používajte vhodné nástroje a vybavenie, aby ste predišli poškodeniu.
5. Pri opätovnej inštalácii šepelí alebo akýchkoľvek iných častí a pri výmene olejov a iných mazív, používajte iba výrobky, ktoré sú schválené na použitie na tomto stroji alebo v tomto stroji.

NASTAVENIE BATOHU

1. Navlečte batoh a zaistite spony tak, ako je to znázornené na obrázku **3a**
2. Použite popruhy na prispôsobenie vášho batohu podľa vašich predstáv. (Obrázky **3b-3d**)
3. Pripevnite pracku (E) k batohu (**3e-3g**) a zaistite ju červenou páskou (F).
4. Pomocou slučky (**3**) zaveste prístroj na batoh (E). (Obrázok **3h**)
5. Slučku (**3**) na prístroji môžete posúvať odskrutkovaním skrutky (G) a posúvaním slučky nahor alebo nadol na držiaku.

Nastavením polohy slučky (3) a nastavením popruhov na batohu môžete nastaviť optimálnu bezpečnú a pohodlnú pracovnú výšku

VAROVANIE!


Nepoužívajte tento prístroj bez batohu.

Pred pripojením k batohu zapnite prístroj.


Po dokončení práce, najskôr prístroj vypnite a potom ho odpojte od batohu.

Mechanizmus rýchleho uvoľnenia


Pripevnite svorku k háčiku a zaistite ju pomocou chrániča, ako je to znázornené na obrázku. Ak potrebujete prístroj rýchlo odložiť, pomocou červenej pásky potiahnite ochranu batohu, aby ste tak uvoľnili ochranný mechanizmus. Dbajte, aby vám prístroj nespadol na zem.

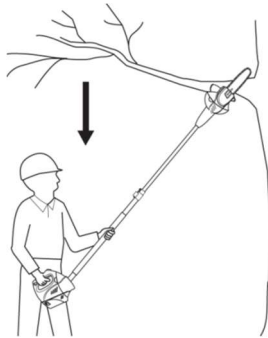5. PÍLA NA VETVY
OSOBITNÉ VAROVANIA PRI POUŽÍVANÍ PÍLY NA VETVY


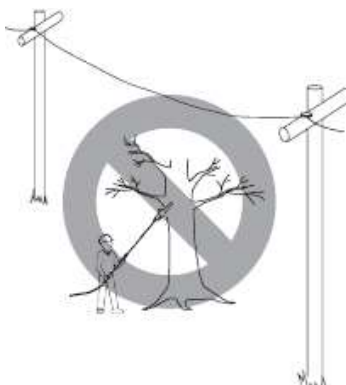
Nikdy nestojte pod vetvou, ktorú pílite!
Vždy sa postavte mimo cesty padajúcich kúskov!

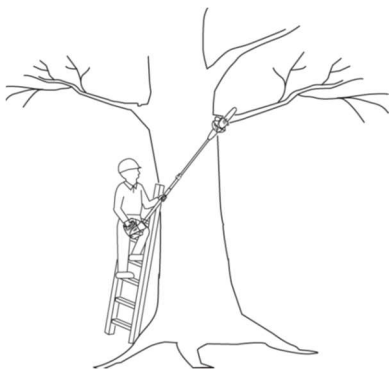

Počas používania prístroja nikdy nepoužívajte rebríky alebo podobné nestabilné povrchy. Vždy držte prístroj oboma rukami. Počas pílenia stlačte pílu rovnomerne, ale nepoužívajte príliš veľkú silu (reťaz by sa mala pohybovať rovnomerne cez strom). Nepoužívajte čepele na rezanie vetiev, ktorých hrúbka presahuje dĺžku meča.

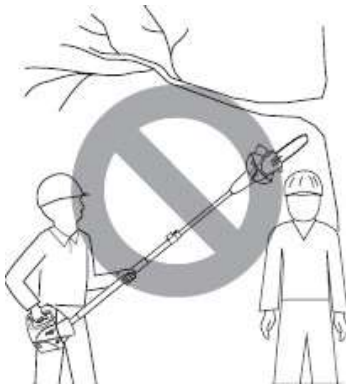

Majte na pamäti bezpečnosť ostatných! Ostatné osoby by mali byť vo vhodnej bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru.



Nepoužívajte pílu v blízkosti napájacích káblov alebo elektrických vodičov! Minimálna bezpečná vzdialenosť by mala byť 3 až 4 metre.

OSTRENIE REŤAZE
VAROVANIE

Je veľmi dôležité, aby bola reťaz vždy nabrúsená, pretože to zaisťuje plynulú prevádzku prístroja.

Vaša reťaz sa musí naostriť, keď:

- piliny sa začínajú podobať prachu
- potrebujete dodatočnú silu na pílenie
- rez neplynie rovno
- vibrácie sa zvyšujú
- zvyšuje sa spotreba paliva

Normy inštalácie reťaze:

VAROVANIE

Vždy noste ochranné rukavice.


Pred ostrením reťaze:

Držte reťaz pevne.

Vypnite motor prístroja.


Používajte kotúčovú pílu vhodnej veľkosti.

Veľkosť píly: 3/16 (4,76 mm)

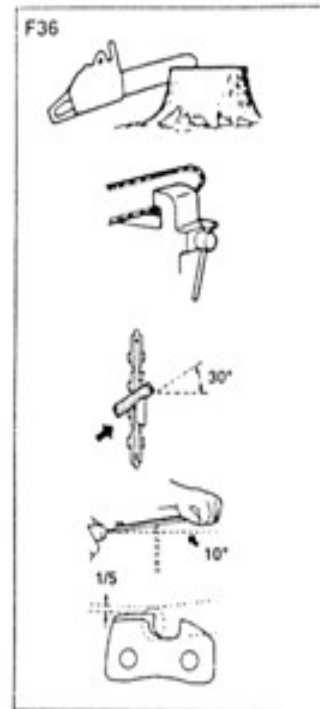

Pílu položte na reťaz a stlačte ju rovno dopredu. Pílu držte v polohe znázornenej na obrázku (F36).

Skontrolujte hĺbku profilu a vybrúste na zodpovedajúcu úroveň, ako je to znázornené na obrázku (37).

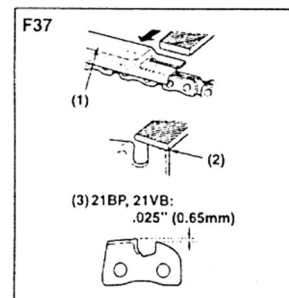

VAROVANIE

Zakrúžkujte prednú hranu aby ste znížili pravdepodobnosť spätného zdvihu.

- (1) primeraná šírka
- (2) zakrúžkujte ostrenie
- (3) hĺbka ostrenia

Zakrúžkujte okraje reťaze, aby ste znížili pravdepodobnosť spätného zdvihu pri pílení. (F38)

- (4) dĺžka ostrenia
- (5) uhol ostrenia
- (6) bočný uhol ostrenia
- (7) horný uhol ostrenia

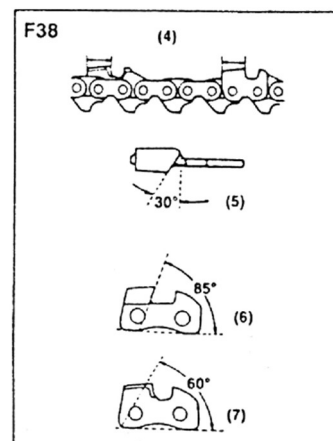

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI SPÄTNÉMU ZDVIHU**VAROVANIE**

K spätnému zdvihu môže dôjsť, keď sa horná časť meče dotkne veci. Špička meča s predmetom môže v niektorých prípadoch spôsobiť iskry a spätný zdvih. Tlak hornej časti reťazového meča proti predmetu môže mať za následok spätný zdvih. Každá z týchto reakcií môže spôsobiť stratu kontroly nad prístrojom a môže spôsobiť vážne ublíženie na zdraví.

Nespoliehajte sa na bezpečnostné prístroje zabudované do vášho prístroja. Ako používateľ motorovej píly musíte byť veľmi opatrní a postarať sa, aby miesto, na ktorom pílite, bolo dobre zabezpečené a aby nedošlo k žiadnym úrazom alebo zraneniam.

1. So základným porozumením spätného zdvihu môžete obmedziť alebo odstrániť prekvapenia. Prekvapenie vedie k nehodám.
2. Uchopte pílu oboma rukami, pravou rukou držte zadnú rukoväť a ľavou rukou prednú rukoväť. Palcom a prstami držte pevne a obklopte rukoväť prístroja. Dobrá priľnavosť vám pomôže znížiť spätný zdvih a udržať kontrolu nad prístrojom.
3. Skontrolujte, či sa v oblasti, kde plánujete prístroj používať, nenachádzajú žiadne prekážky. Dbajte na to, aby sa horná časť reťazového meča nedostala do kontaktu s trupom, vetvou alebo inou prekážkou, ktorá by vás mohla počas pílenia zasiahnuť.
4. Vysoké otáčky motora.
5. Nepíľte vyššie od výšky ramena.
6. Postupujte podľa pokynov výrobcu na ostrenie reťaze a údržbu motorovej píly.
7. Používajte náhradné diely odporúčané výrobcom.

Inštalácia reťaze a meča píly**POZOR!**

Pri inštalácii reťaze používajte ochranné rukavice!

**POZNÁMKA**

Dajte pozor na smerovú značku reťaze (31) na meči (30).

1. Odskrutkujte skrutku (36) pomocou dodávaného kľúča (65).
2. Odstráňte kryt (38).
3. Nasadte reťaz (31) na meč (30) tak, že ho začnete nasadzovať v hornej časti meča.
4. Nech reťaz presne naľahne na meč.
5. Zarovnajte a namontujte vodítko meča (41) na vodítko motora (39) a súčasne zarovnajte otvor na meči (40) s upínacou hmoždinkou (45). Súčasne položte reťaz (31) na hnacie ozubené koleso (43).
6. Teraz budete môcť napnúť reťaz. (pozri: Napnutie reťaze)
7. Nainštalujte kryt (38) a utiahnite skrutku (36).

**POZNÁMKA:**

Reťaz a meč demontujte v opačnom poradí. Možno budete musieť reťaz pred odstránením uvoľniť (pozri: Napnutie reťaze).

Utáhovanie reťaze

- Aby ste utiahli reťaze, rovným skrutkovačom (66) otočte skrutku (46) v smere hodinových ručičiek.
- Reťaz (31) sa musí vložiť do zodpovedajúcej drážky meča (30). Pred použitím prístroja skontrolujte reťaz, či nevychádza automaticky z meča.

**POZNÁMKA:**

Nová reťaz musí byť niekoľkokrát dotiahnutá, kvôli uvoľneniu.

Mazanie reťaze

1. Odskrutkujte kryt olejovej vane (29).
2. Naplňte olejovú vaňu (29) reťazovým olejom.

- Mazanie reťaze možno kontrolovať pomocou mazacej skrutky (44).
- Stlačte a otočte skrutku (44) v smere hodinových ručičiek, aby ste znížili mazanie.
- Stlačte a otočte skrutku (44) proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zvýšili mazanie.

**VAROVANIE!**

Nikdy nepoužívajte tento prístroj bez toho, aby ste najprv namazali reťaz. Ak reťaz zaschne, môžete spôsobiť nenapraviteľné poškodenie vo veľmi krátkom čase. Pred uvedením do prevádzky vždy skontrolujte stav mazania reťaze a hladinu oleja.

**POZNÁMKA:**

Používajte iba reťazový olej. Olej by mal byť podľa možnosti biologicky rozložiteľný. Nepoužívajte odpadový olej ani motorový olej.

6. NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY**Nastavenie uhla rezu nožníc pre živé ploty**

1. Uvoľnite blokovaciu páku (18).
2. Stlačte ovládaciu páku (22) a nožnice otočte do požadovanej polohy.
3. Ovládacia páka (22) by mala byť zapustená do žliabku na ozubenom kolese (21).

BEZBEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY

- Skontrolujte, či sú nožnice správne a úplne namontované a či sú nainštalované všetky ochranné časti.
- Nožnice nikdy nepoužívajte, ak je kryt meča namontovaný.
- Vždy dodržiavajte predpisy týkajúce sa hluku vo vašom miestnom pracovnom prostredí.
- Nožnice pri práci vždy držte oboma rukami.
- Nožnice nepoužívajte, ak padá sneh, za mokra, dažďu alebo nestabilných poveternostných podmienok.
- Pred naštartovaním nožníc skontrolujte, či sa čepele nedotýkajú vetiev alebo iných predmetov.
- Počas prevádzky nikdy nesiahajte do pracovnej oblasti čepele.
- Nožnice nepoužívajte pri nízkej viditeľnosti alebo pri veľmi nízkych alebo vysokých teplotách.
- Vždy majte pripravenú lekárničku v blízkosti, na poskytnutie prvej pomoci.
- Pamätajte: po vypnutí čepeľí, čepele fungujú ešte chvíľu!
- Počas prevádzky používajte stabilnú polohu. Nikdy nebežte so zapnutými nožnicami.
- Pri zmene smeru rezania buďte opatrní.
- Vždy noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

POUŽITIE NOŽNÍC NA ŽIVÉ PLOTY

- čepeľ pravidelne kontrolujte
- pre efektívnu prevádzku by mal byť uhol medzi živým plotom a čepeľou približne 15°
- nožnice umožňujú rezanie v oboch smeroch
- na presné rezanie použite značkovaciu lištu
- bočné rezy vykonávajte striedavými pohybmi nahor/nadol
- pri práci používajte vysokú rýchlosť otáčok.

Orezávanie hustých kríkov: najúčinnjšou metódou je použitie prístroja na šírku. Premiestnite prístroj doľava a doprava tak, aby čepele hladko rezali. Ak chcete vylepšiť výsledok rezania, môžete čepele mierne nakloniť.


Je vhodné rozliahnúť rovnú pásku vo výške orezávania, aby ste dosiahli lepšiu citlivosť pre priamu líniu orezávania.

Bočné orezávanie: Prístroj umiestnite vo zvislej polohe a jemným pohybom od zeme smerom nahor, jednoducho orezávajte povrch.

Dbajte na nasledovné: ak je prístroj dlhý čas otočený naopak, palivová nádrž bude takmer úplne vyprázdnená a motor môže byť nestabilný. V takom prípade naplňte nádrž zmesou paliva a oleja.

ČEPELE

Na zabezpečenie dobrých výsledkov rezania je dôležité, aby bol kontaktný tlak medzi čepelami správny. Kontaktný tlak sa nastavuje otáčaním skrutiek na čepelovom meči v smere hodinových ručičiek. Pravidelne kontrolujte pevné utiahnutie skrutiek.

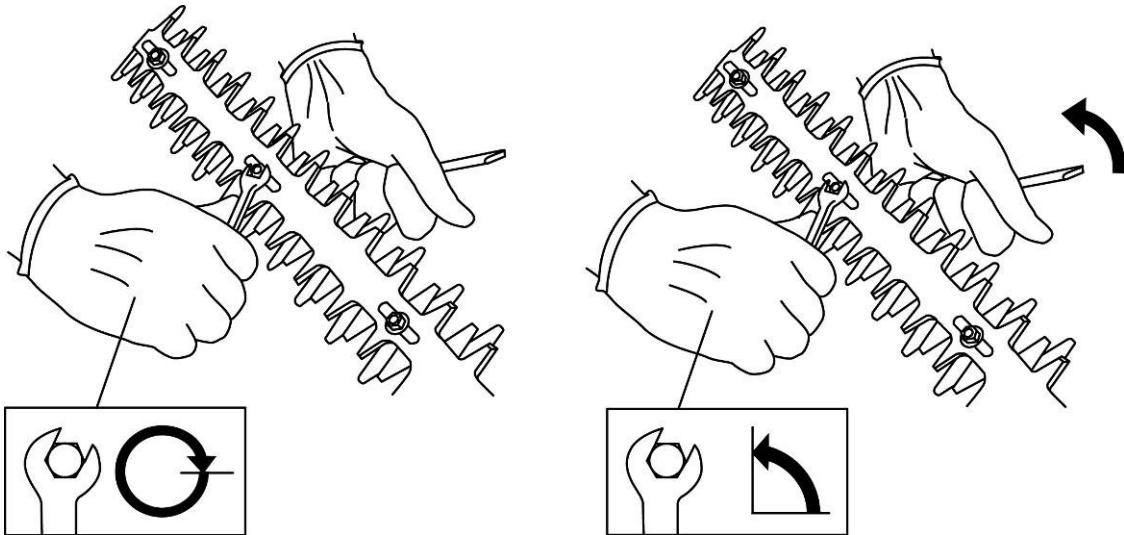**7. MONTÁŽ****7.1 Montáž okrúhlej rukoväte**

1. Pripevnite gumový prsteň (5a) k nosiču (8).
2. Pripojte J-rukoväť (6) k gumovému prsteňu (5a) z spodnej strany, ako je to znázornené na obrázku.
3. Posuňte čap (5b) cez jeden z dvoch otvorov v držadle (8) tak, aby ste montovali J-rukoväť (6).
4. Nasadte okrúhlu rukoväť (5) na gumový prsteň (5a).
5. Na hornú stranu okrúhlej rukoväte (5) namontujte 4 skrutky (4) a pripevnite ich k J-rukoväti (6) štyrmi maticami.
6. Utiahnite skrutky (4).

7.2 Montáž nadstavcov

1. Najprv na držadle (8) odskrutkujte skrutku s rukoväťou.
2. Zasuňte čap na nadstavec do otvoru na držadle (8), kým sa nezastaví.
3. Utiahnite skrutku rukoväťou (7).

POZNÁMKA: Proces montáže je rovnaký pre všetky nadstavce.

Demontáž nadstavcov

Na držadle (8) odskrutkujte skrutku s rukoväťou (7) a vytiahnite nadstavec z držadla (8).

POZNÁMKA: Proces demontáže je rovnaký pre všetky nadstavce.

7.3 Montáž predĺženého nadstavca**VAROVANIE!**

Predĺžený nadstavec (54) sa nemôže použiť v kombinácii s hlavou s čepelami alebo strunovou hlavou.

- Namontujte predĺžený nadstavec medzi pohonnou jednotkou a nadstavca, ktorý chcete použiť (nožnice na živé ploty, píla na vetvy).
- Nasadte predĺžený nadstavec rovnakým spôsobom ako i ostatné nadstavce.

7.4 Montáž / demontáž ochranného štítu



VAROVANIE!

Pri práci s nadstavcom s reznou strunou alebo čepeľami, **záväzne** musíte nainštalovať ochranný štít.

1. Ochranný štít musí byť namontovaný na kovový nosič na držadle.
2. Ochranný kryt (48) pripevníte k držadlu (51) pomocou dvoch skrutiek (47).
3. Dotiahnite skrutky imbusovým kľúčom (64).
4. Pri práci s nadstavcom s reznou strunou (50), tiež musíte namontovať aj ochranný štít (C).



VAROVANIE!

Nepoužívajte žiadny iný nadstavec, okrem toho, ktorý je dodaný s týmto prístrojom. Použitie iných nadstavcov sa považuje za nesprávne použitie a môže mať za následok zranenie.

7.5 Montáž nadstavca ochranného štítu



VAROVANIE!


Pri práci s nadstavcom s reznou strunou musíte nainštalovať nadstavec ochranného štítu (C). Pri montáži nadstavca používajte rukavice.

Celý nadstavec (C) umiestnite na ochranný štít (48), tak ako je znázornené na obrázku 2a.

Na vnútornej strane nadstavca (C) sa nachádza čepeľ (A), ktorá je zakrytá ochranou čepele (B). Pred začiatkom práce odstráňte ochranu čepele (B).

7.6 Montáž čepeľí


1. Vnútorň nosič umiestnite na pohonný nosič.
2. Vložte kovovú čepeľ do hriadeľa.
3. Vložte vonkajší nosič do hriadeľa (vydutie by malo byť hore)
4. Vložte podložku a maticu do hriadeľa.
5. Z bočnej strany vložte hmoždinky (imbusový kľúč) a utiahnite maticu (ľavý závit) pomocou kľúča T.

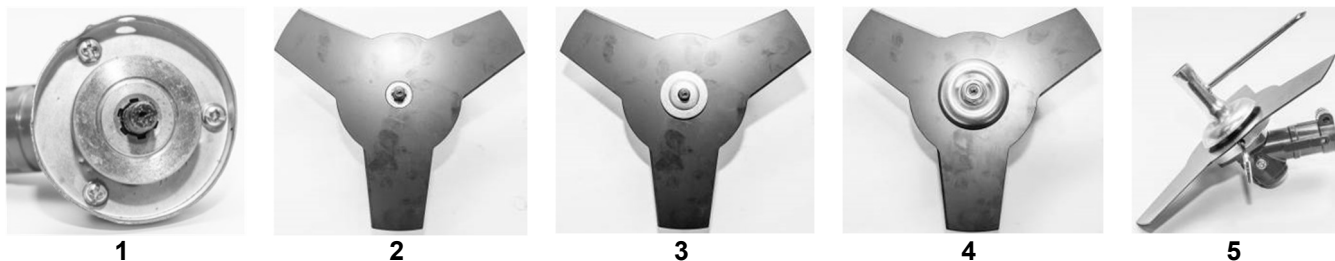

7.7 Montáž hlavy s reznou strunou

POZNÁMKA: Dávajte veľký pozor, aby ste nestratili hmoždinky a trny pre nastavenie čepeľí.

1. Umiestnite vnútorný nosič na hnací hriadeľ.
2. Odskrutkujte hlavu zo struny (ľavý závit)
3. Zo strany umiestnite hmoždinku (imbusový kľúč č. 5) a strednou silou ruky utiahnite hlavu (ľavý závit).
4. Rezná struna na závitovom bubne musí byť navinutá v smere šípky alebo v opačnom smere otáčania hlavy.

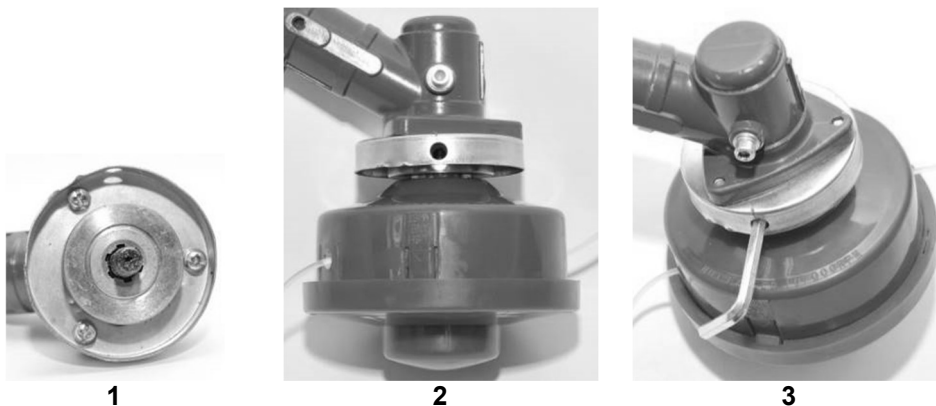

Komponenty rezacích zostáv



1. vnútorný nosič



2. vonkajší nosič



3. podložka




4. matica

7.8 Montáž hlavy so strunou/nastavenie reznej struny



VAROVANIE: Nepoužívajte strunu hrubšiu ako 2,5 mm. Struna musí byť vždy navinutá v opačnom smere otáčania hlavy struny. Podložka musí byť vždy umiestnená pod pružinou na hornej časti hlavy struny a nad pružinou na dolnej strane hlavy struny.

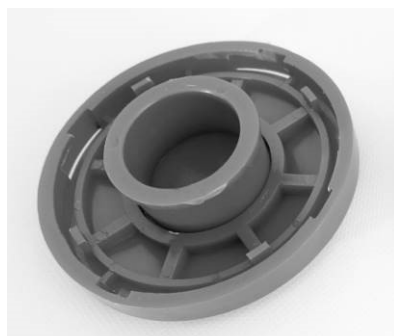

1. horná časť hlavy



2. závitový bubon



3. dolná časť hlavy



4. pružina



5. 2 x podložka




Stlačte tam, kde je hlava vrúbkovaná (turn and twist) a otočte dolnú časť, aby ste hlavu oddelili.



Odrežte asi 2,5 m novej reznej struny.




Vytvorte slučku uprostred odstrihnutej struny

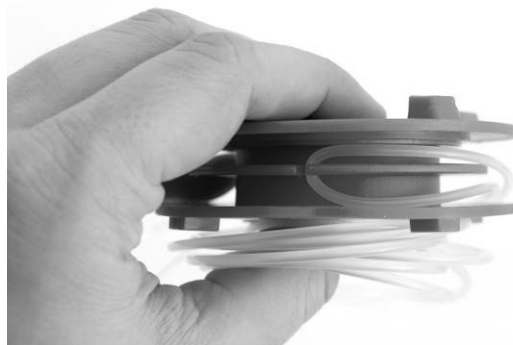

Slučku, ktorú ste vytvorili uprostred struny, umiestnite do zárezu, ktorý sa nachádza uprostred závitového bubna.



Strunu zavlečte do drážky v opačnom smere otáčania hlavy. Struna musí byť každá vo svojej drážke a nesmie sa križiť.

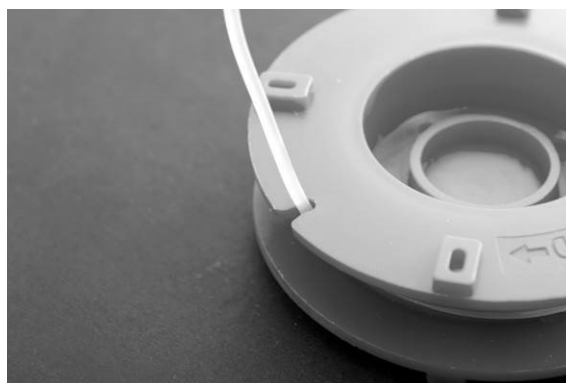

Koniec struny (približne 20 cm) vložte do zárezu tak, aby sa nerozťahovala.



Oba konce struny prevlečte otvormi v dolnej časti hlavy.



Položte bubon na dolnú časť hlavy. Dajte pozor, aby sa struny nedostala pod závitový bubon.



Zostavte dolnú a hornú časť hlavy tak, aby sa zúbky v dolnej časti hlavy prekrývali s drážkami na hornej časti hlavy. Potom, hlavu stlačíte k sebe, jemne stlačte a otočte, aby sa bezpečne zaistila.



Zmontovaná hlava (horná strana)
Uchopte oba konce struny a strunu von tak, aby struna vyskočila zo štrbiny.

8. PALIVO



POZOR!

- Palivo je vysoko horľavá látka. Nefajčite, nespôsobujte oheň alebo iskry v blízkosti paliva.
- Pred naštartovaním motora utrite všetky zvyšky paliva.
- Pred naplnením nádrže, zastavte motor a počkajte, kým vychladne.
- V okolí a okolo priestoru určeného na skladovanie a manipuláciu s palivom sa nesmú nachádzať žiadne otvorené plamene.

DÔLEŽITÉ



Nikdy nepoužívajte 4-taktný motorový olej alebo 2-taktný motorový olej poháňaný za studena, pretože môže upchať a znečistiť zapaľovaciu sviečku, zablokovať výfukové potrubie alebo zalepiť piestny krúžok.



- Zmes paliva, ktoré sa nevyužíva mesiac alebo dlhšie, môže zablokovať karburátor alebo spôsobiť poruchu motora. Zvyšok palivovej zmesi nalejte do vzduchotesnej kovovej nádoby, pevne utesnite a skladujte na tmavom a chladnom mieste.



Opatrnosť: Používajte iba nádrže, ktoré sú vhodné na doplňovanie paliva a skladovanie. Nalejte správnu zmes paliva a oleja do nádoby, dobre pretrepte a potom nalejte do prístroja.

Tabuľka pre miešanie

Pomer zmesi paliva a oleja je nasledovný:

40 : 1 (palivo) : (olej)	(2,5% zmes)
	
Palivo	Olej pre 2-taktné motory
1 l	25 ml
5 l	125 ml
10 l	250 ml
20 l	500 ml

9. PREVÁDZKA

NAŠTARTOVANIE CHLADNÉHO MOTORA

POZOR


- Pred naštartovaním motora skontrolujte, či celý prístroj nemá uvoľnených častí a skrutiek alebo či neuniká palivo, ako aj či je rezná časť prístroja správne umiestnená a pevne pripevnená.
- Prístroj položte na rovný a pevný povrch. Reznú hlavu držte ďalej od všetkých ostatných predmetov v okolí.
- Pred naštartovaním motora nalejte palivo do palivovej nádrže. Používajte zmes podľa pokynov v návode.

Tlačidlo na ovládači plynu dajte do polohy 1. Na palivovom čerpadle, ktoré je umiestnené v dolnej časti karburátora, cca 6-7 x nalejte palivo. Dajte škrtiacu klapku na vzduchovom filtri do hornej polohy.


Potiahnite štartovaciu páku (na zadnej strane motora) toľkokrát, koľkokrát je potrebné pre naštartovanie motora. Po naštartovaní motora (po cca 5-10 sekundách) prepnite škrtiacu klapku do dolnej polohy.

Nechajte motor bežať cca 2-3 minúty na zahriatie. Prístroj je pripravený na použitie.

Sýtičový ventil musí byť v hornej polohe iba pri naštartovaní studeného motora. Vypnite motor stlačením spínača do polohy 0.

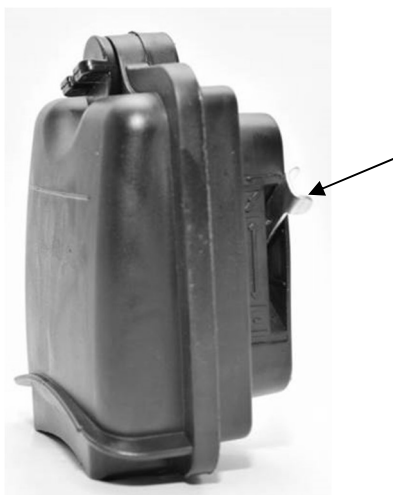


1. prívodný ventil sýtiča

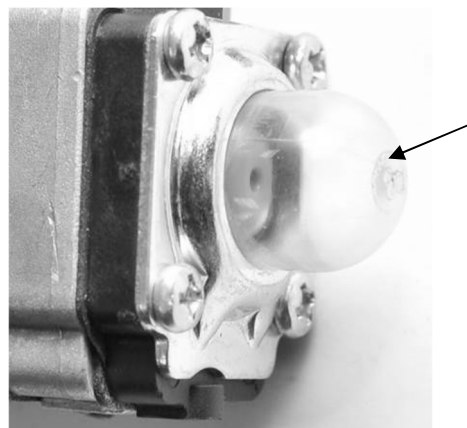

2. palivové čerpadlo

OPĀTOVNÉ NAŠTARTOVANIE MOTORA

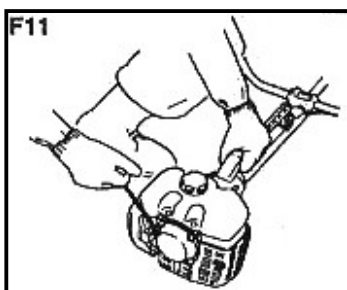


Ak chcete reštartovať motor, ktorý je už zahriaty, stačí len potiahnúť štartér. Spínač musí byť v polohe I.

■ ZASTAVENIE MOTORA

1. Vráťte ovládač plynu do voľnobehu.
2. Stlačte tlačidlo zastavenia motora.

KOSENIE TRÁVY

POUŽITIE KOVOVEJ ČEPELE

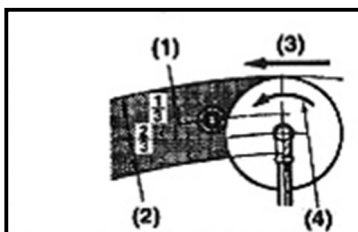

- Vždy kosťe trávu tak, aby ste hlavu s čepeľou viedli sprava doľava.
- Kovová čepeľ najlepšie reže na 1/3 od okraja. S touto časťou čepele kosíte kríky a tuhé a silné buriny. Môžete použiť až 2/3 čepele od špičky čepele na kosenie mladej trávy.
- Upravte rýchlosť motora podľa tvrdosti rastlín, ktoré kosíte. Pre mladú trávu používajte strednú rýchlosť, kríky a tvrdé a husté buriny by mali byť rezané najvyššou rýchlosťou.


- 1) Pre vetvy a stromy
- 2) Na trávu a burinu
- 3) Smer kosenia / rezania
- 4) Smer otáčania čepele

DÔLEŽITÉ

Pri nízkych rýchlostiach sa medzi čepeľou rýchlejšie zasekáva tráva, burina alebo tenké konáre. Hnací hriadeľ a spojka sa tiež opotrebojú rýchlejšie.

POUŽITIE NYLONOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA NA REZANIE

- Nylonová struna spotrebuje veľa výkonu motora. Majte na pamäti, že rýchlosť motora musí byť o 50 % nižšia ako pri použití kovových čepeľí.
- Príslušenstvo na rezanie z nylonu kosí trávu pomocou rotácie nylonovej struny. Ak sa pokúšate súčasne kosiť trávu na dĺžku nylonovej struny, otáčky motora sa vďaka odporu znižujú, a preto nemôžete kosiť kvalitne. Pri vysokom odpore, odstráňte príslušenstvo na rezanie z nylonu z trávy, zvýšte rýchlosť a kosť súčasne iba menšie trávnaté plochy.
- Ak sa pokúšate kosiť trávu tak, že trimer otočíte v opačnom smere (zľava doprava), odpadové časti trávy prechádzajú vedľa vášho tela, takže si neznečistíte odev.

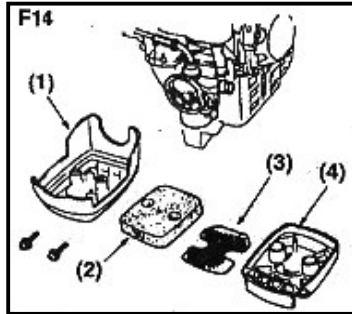10. ÚDRŽBA**PO 25 HODINÁCH POUŽITIA****VZDUCHOVÝ FILTER**

Skontrolujte a vyčistite filtračný prvok v teplej vode, v prípade potreby pridaním mydla. Pred opätovnou montážou ho dôkladne osušte.

Ak je filtračný prvok poškodený alebo zredukovaný, vymeňte ho za nový (F14).

- 1) Kryt
- 2) Prvok filtra
- 3) Podpora
- 4) Podklad

DÔLEŽITÉ

Znečistený vzduchový filter môže zvýšiť spotrebu paliva a zároveň znížiť výkon motora.


Používanie prístroja bez vzduchového filtra alebo s deformovaným filtračným prvkom rýchlo spôsobuje poruchu motora.

PALIVOVÝ FILTER

Vyberte filter z otvoru palivovej nádrže malým kovovým háčikom. Vyberte filter z palivového potrubia a odsajte ho komprimovaným vzduchom (kompresorom).

DÔLEŽITÉ

Znečistený palivový filter môže spôsobiť mierne zrýchlenie motora.

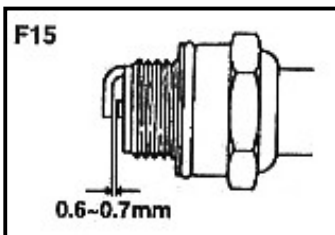ZAPAĽOVACIA SVIEČKA

Odskrutkujte a skontrolujte zapaľovaciu sviečku a odstráňte nečistoty z elektród, v prípade potreby pomocou kefy.


Štrbina na preskočenie iskry musí byť nastavená na 0,6 - 0,7 mm (F15).).

PRÍVOD VZDUCHU MOTORA NA CHLADENIE MOTORA

Skontrolujte prívod vzduchu na chladenie motora a oblasť okolo chladiacich štrbín valca piestu a odstráňte všetky zvyšky, ktoré sa počas prevádzky zachytili na stroji.

DÔLEŽITÉ


Ak prístroj nevyčistíte, tlmáč sa môže začať prehrievať a môže dokonca spôsobiť vzplanutie prístroja.

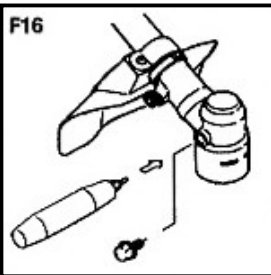OZUBENÝ UHOLNÝ PREVOD

Po každých 10 hodinách používania (1x ročne) namažte ozubený uholný prevod multifunkčným mazivom.

NASTAVENIE KARBURÁTORA**DÔLEŽITÉ**

Nesprávna montáž karburátora môže poškodiť motor prístroja. Prestavenie karburátora môže vykonať iba autorizovaný servisný technik.

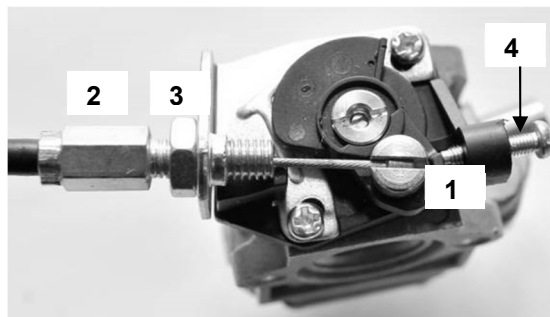SKRUTKA NA NASTAVENIE VOĽNOBEHU MOTORA

Pomocou nastavovacej skrutky voľnobehu (4) nastavte rýchlosť motora vo voľnobehu medzi 3000 a 3300 otáčok/min, ak je rýchlosť vo voľnobehu príliš vysoká, čo môže spôsobiť voľnobežné točenie hlavy so strunou.

ÚDRŽBA PRED SKLADOVANÍM

1. Vyčistite nečistoty z prístroja, skontrolujte poškodenia alebo uvoľnené časti. Ak zistíte niečo neobvyklé, skontrolujte, či je prístroj pripravený na ďalšie použitie.
2. Pred uskladnením, respektíve odložením vyprázdňte celú palivovú nádrž, potom spustite prístroj a nechajte ho bežať, kým sa nevyčerpá celé palivo, ktoré sa ešte stále nachádza v karburátore a kvôli tomu sa nechce zastaviť.

SERVISOVANIE

Obráťte sa na svojho servisného zástupcu a požiadajte ho o servis počas záručnej doby alebo po nej a oni vám radi pomôžu.

Pred dodávkou do servisu musí byť prístroj očistený od nečistôt a v pôvodnom obale.

11. ŠPECIFIKÁCIE

Model:	TU-MT430
Typ motora:	1E40F-5
Druh motora:	2-taktný vzduchom chladený
Objem motora:	42,7 cm ³
Maximálny výkon motora:	1,35 kW
Počet otáčok:	Hlava triméra: 6525 ot./min
	Nôž: 6900 ot./min
Typ rukoväte:	Obojručná
Palivo:	Zmes paliva a oleja 40:1 (2,5 %)
Objem palivovej nádrže:	1,2 L
Dĺžka tyče pre kosenie:	855 mm
Hlava triméra:	ø 430 mm
Hlava noža:	ø 255 mm
Dĺžka meča píly:	250 mm
Pracovná dĺžka nožníc:	403 mm
Šírka nožníc:	24 mm
Predĺžená tyč:	905 mm
Čistá hmotnosť:	14,5 kg
Hrubá hmotnosť:	15,7 kg
Hladina akustického tlaku Lp _(A) :	Hlava triméra: 97,64 dB (A) Hlava noža: 96,99 dB (A) Nožnice: 98,79 dB (A) Píla: 97,06 dB(A)
Hladina akustického výkonu Lw _(A) :	114 dB(A)
Vibrácie:	Hlava triméra: 5,4 m/s ² - 9,4 m/s ² Hlava noža: 8,5 m/s ² - 8,3 m/s ² Nožnice: 4,182 m/s ² - 9,695 m/s ² Píla: 4,0 m/s ² - 7,6 m/s ²

POZNÁMKA: Tento návod na použitie sa týka vyššie uvedených motorov. V prípade rozdielov medzi jednotlivými modelmi motorov, špecifickosť každého motora je rozhodujúca z hľadiska technológie a použitia. Vyhradzuje si právo na zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.

EC - DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's name and address: Zhejiang Well Shine Industry & Trade Co., Ltd.
Shentang Ind. Area Wuyi Country,
Zhejiang 321200 P. R. China

Product: Gasoline powered multiple function tool
Model: TU-MT430

Year of production: 2020

The designated product in accordance with the following EC directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC (MD)
- Electromagnetic Compability Directive 2014/30/EU (EMC)
- Noise Emissions Directive 2000/14/EC+2005/88/EC
- Directive (EC) 2016/1628

Including amendments

Full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product with the requirements of EC directives mentioned above.

Measured sound level L_{pA}: 97 dB(A)
Guaranteed sound level L_{wA}: 114 dB(A)

EN ISO 11680-1:2011	Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine
EN ISO 11806-1:2011	Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine
EN ISO 10517:2009/A1:2014	Powered hand-held hedge trimmers - Safety
EN ISO 14982:2009	Agricultural and forestry machinery - Electromagnetic compatibility - Test methods and acceptance criteria
EN ISO 3744:2010	Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane
ISO 22868:2011	Forestry and gardening machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy)
ISO 11094:1991	Acoustics -- Test code for the measurement of airborne noise emitted by power lawn mowers, lawn tractors, lawn and garden tractors, professional mowers, and lawn and garden tractors with mowing attachments

The notified body in EC: 0197
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany
Emission approval: e9*2016/1628*2016/1628SHA1/P*1149*01 (V)
Issued by: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, datum: 25.3.2019
Method of noise measure: annex III directive 2000/14/EC+2005/88/EC
EC-Type Examination certificate no.: 15078003 008
Safety and health requirements certificate no.: 15078003 008
Person authorised to compile the technical file: Žan Moškotevc
Authorized representative in EC: AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Zhejiang, 12.12.2019

Signature:
Feroz Basheer
General manager

浙江崑光工貿有限公司
ZHEJIANG WELL SHINE
INDUSTRY & TRADE CO.,LTD



PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SU

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONČENIE ZARUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nebalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozaariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozaariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Telefón

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Výrobca

Pečiatka a podpis distribútora